

04/11/2017

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' אל על מס' 2

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
30/10/2017	שגרתית	-	-	1	בוצע דיגום שגרתית ביום 30.10.17 ברח' אל על 2 לא תקין
31/10/2017	-	-	-	-	התקבלה הודעה ממעבדה על חריגה של (1) קוליפורמים. התאגיד מסר הודעה מיידית על כך למשרד הבריאות.
31/10/2017	חוזרת-אל על 2	-	-	0	הדיגום החוזר בוצע בנקודה החורגת + 2 נקודות נוספות סמוכות בנפח דגימה 200 מ"ל כ"א. ובנוסף, בוצע בדיקה קולי וקולי צואתי תקין
					נקודת דיגום אל על 2 בוטלה ובמקומה נקבעה נקודות דיגום חלופית-הידראנט ברח' יוסף גלילי מס' 8

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם
- הגברת כלור

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-
עבור השנים 2016-2017 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה שהיא כניסה למערכת ומכאן שככל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום.
בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.
נראה כי חריגה זו הינה חד פעמית.
נקודת דיגום אל על 2 בוטלה ובמקומה נקבעה נקודות דיגום חלופית-הידראנט ברח' יוסף גילי מס' 8